

MONTAGEANLEITUNG

**KEYSTONE MODUL
(GESCHIRMT & UNGESCHIRMT)**

ASSEMBLY INSTRUCTION

**KEYSTONE MODULE
(SHIELDED & UNSHIELDED)**

(S/FTP)

40 mm

1. Paar/Pair
2. Paar/Pair
3. Paar/Pair
4. Paar/Pair

1. Paar/Pair

2. Paar/Pair

3. Paar/Pair

4. Paar/Pair

40 mm

(U/UTP)

Schritt 1:

S/FTP: KABELMANTEL ENTFERNEN

Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels und teilen Sie die Adern in 4 Paare auf.

Step 1:

S/FTP: REMOVE THE CABLE JACKET

Strip approximately 40 mm of the cable jacket and separate the wires into 4 pairs.

U/UTP:

KABELMANTEL ENTFERNEN

Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels, schneiden Sie das Kunststoffkreuz ab und teilen Sie die Adern in 4 Paare auf.

U/UTP:

REMOVE THE CABLE JACKET

Strip approximately 40 mm of the cable jacket, cut off the plastic cross and separate the wires into 4 pairs.



PIN	5	4	3	6
T 568A				
PIN	1	2	7	8
PIN	5	4	3	6
T 568B				
PIN	1	2	7	8

Schritt 2:



VERDRAHTUNGSVERFAHREN

Führen Sie die Adern durch den Adermanager und legen Sie diese entsprechend des Belegungsplans in die richtigen Führungen ein.

Step 2:

WIRING CONFIGURATION

Insert the wires through the wire manager and lay them into the correct slots, according to the wiring diagram on the wire manager.

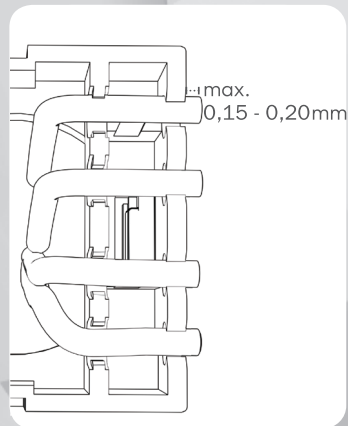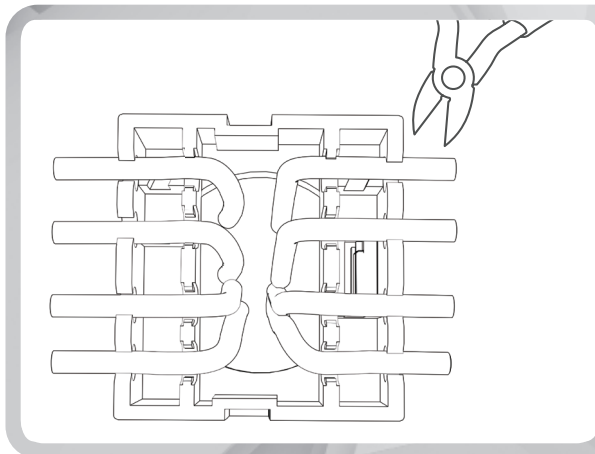


Schritt 3: ADERN SCHNEIDEN

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Adermanager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20 mm herausragt.


Step 3: TRIM WIRES

Trim the wires flush with the wire manager. It is strongly recommended that the tip of the wires protrude max. 0.15 - 0.20 mm.

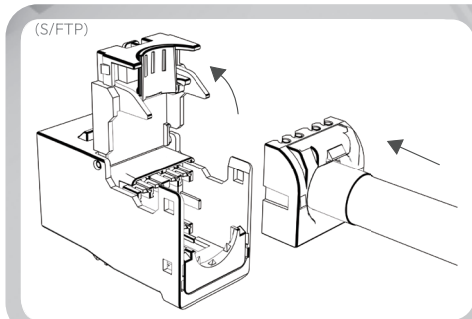


Schritt 4: S/FTP: ERDUNG, ZUGENTLASTUNG

Verbinden Sie den Ableitungsdraht/die Abschirmung mit dem abgeschirmten Gehäuse und befestigen Sie ihn mit dem Kabelbinder. Die Nummern helfen Ihnen, die Kabelführung korrekt auf dem IDC einzusetzen. Drücken Sie die Kabelführung auf den IDC. Wickeln Sie anschließend die Kupferfolie um den Ableitungsdraht/die Abschirmung am hinteren Ende des Produkts.

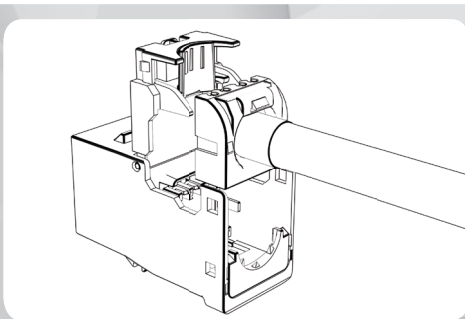


Step 4: S/FTP: GROUNDING, STRAIN RELIEF

Connect the drain wire/braid shield to the shielded shell housing and tie up the cable tie and finish. The numbers help you to find the right way to insert the wire manager onto the IDC. Press the wire manager down onto the IDC. And then use the copper foil to wrap the drain wire /braid shield at the rear end of the product.

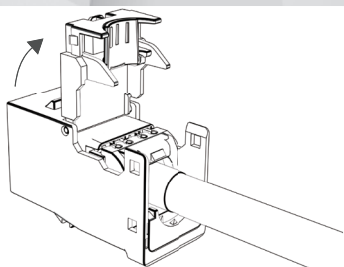


Schritt 5: **SCHLIESSEN**

Schließen Sie die Außenkappe, indem Sie beide Seiten der Außenkappe zusammendrücken, bis es klickt.

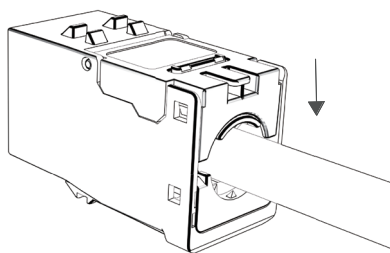


Step 5: **CLOSING**

Close the outer cap by pushing down both sides until it clicks.

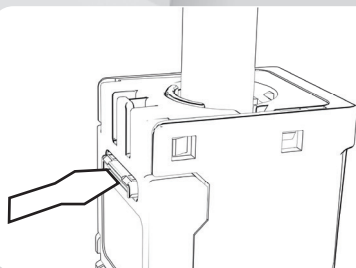

Schritt 6: **SCHLIESSEN**

Verwenden Sie ein Werkzeug mit flachem Kopf (z. B. einen Schraubendreher), um die Befestigungselemente einzudrücken und das Kabel fest zu sichern.

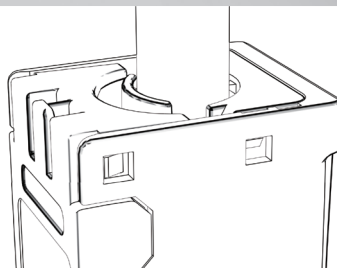

Step 6: **LOCKING**

Use a flathead tool (such as a screwdriver) to push the fasteners in to secure the cable firmly.

DE - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

EN - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity by post at the manufacturer's address as stated below.

FR - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

ASSMANN Electronic GmbH,
Auf dem Schöffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany
Manufactured in P.R.C.

